

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 01 settembre 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 1 settembre 2022 dalle ore 9.00 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico, arch. Elisabetta Baroni e arch. Luca Temporin (collaboratori Ing. Rustico), ing. Antonello Mastropiero e ing. Andrea Lombardo (General Contractor Engie Servizi S.p.A), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), amministratore avv. Filippo Meucci, ing. Lorenzo Mulas (Studio Rollino)



Si verbalizza quanto segue:

- Viene effettuata una prova manuale di estrazione dei tasselli, in quanto non è possibile riorganizzare la prova strumentale in tempi brevi (rif. verbale del 25 agosto 2022. Viene effettuata prova a campione su tutti i lati di tutti i piani ove già posati i tasselli. La prova dà i seguenti risultati:
- PIANO 8 lato est: prova effettuata su n. 2 tasselli - 0 tasselli estratti
- PIANO 8 lato ovest: prova effettuata su n. 2 tasselli - 0 tasselli estratti
- PIANO 7 lato nord: prova effettuata su n. 2 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 7 lato est: prova effettuata su n. 10 tasselli – n. 4 tasselli estratti
- PIANO 7 lato ovest: prova effettuata su n. 46 tasselli – n. 5 tasselli estratti. Si constata che n. 3 tasselli estratti sono di lunghezza 19 mm

- PIANO 6 lato est: prova effettuata su n. 35 tasselli – n. 2 tasselli estratti
- PIANO 6 lato ovest: prova effettuata su n. 27 tasselli – n. 3 tasselli estratti
- PIANO 5 lato est: prova effettuata su n. 38 tasselli - 7 tasselli estratti. Si specifica che n. 5 tasselli estratti si trovano sulla stessa linea
- PIANO 5 lato ovest: prova effettuata su n. 25 tasselli – n. 6 tasselli estratti
- PIANO 4 lato est: prova effettuata su n. 27 tasselli – n. 2 tasselli estratti
- PIANO 4 lato ovest: prova effettuata su n. 24 tasselli – n. 1 tassello estratto
- PIANO 4 lato nord: prova effettuata su n. 13 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 3 lato est: prova effettuata su n. 22 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 3 lato nord: prova effettuata su n. 18 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 3 lato ovest: prova effettuata su n. 22 tasselli – n. 1 tassello estratto
- PIANO 2 lato est: prova effettuata su n. 23 tasselli – n. 1 tassello estratto
- PIANO 2 lato ovest: prova effettuata su n. 17 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 2 lato nord: prova effettuata su n. 15 tasselli – 0 tasselli estratti
- PIANO 1 lato est: prova effettuata su n. 15 tasselli – n. 1 tasselli estratti
- PIANO 1 lato ovest: prova effettuata su n. 22 tasselli – n. 1 tasselli estratti
- PIANO 1 lato nord: prova effettuata su n. 18 tasselli – n. 1 tasselli estratti

Conclusioni: prova effettuata su n. 423 tasselli – n. 35 tasselli estratti

La DL chiede all'impresa di provvedere a sistemare i tasselli non correttamente posati in un tempo di n. 2 giorni e di inviare il certificato di corretta posa.

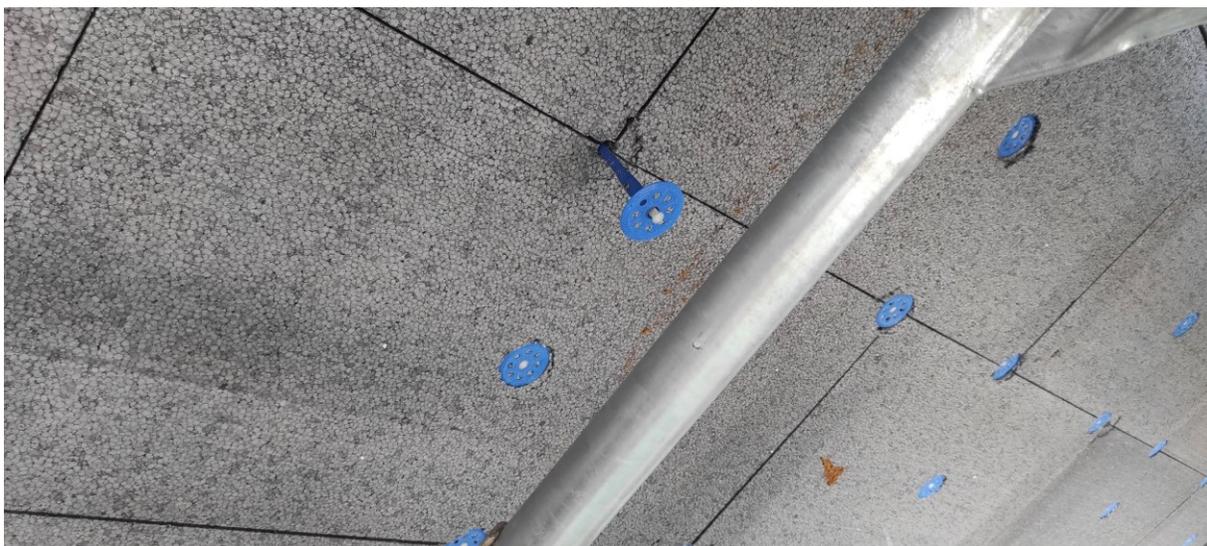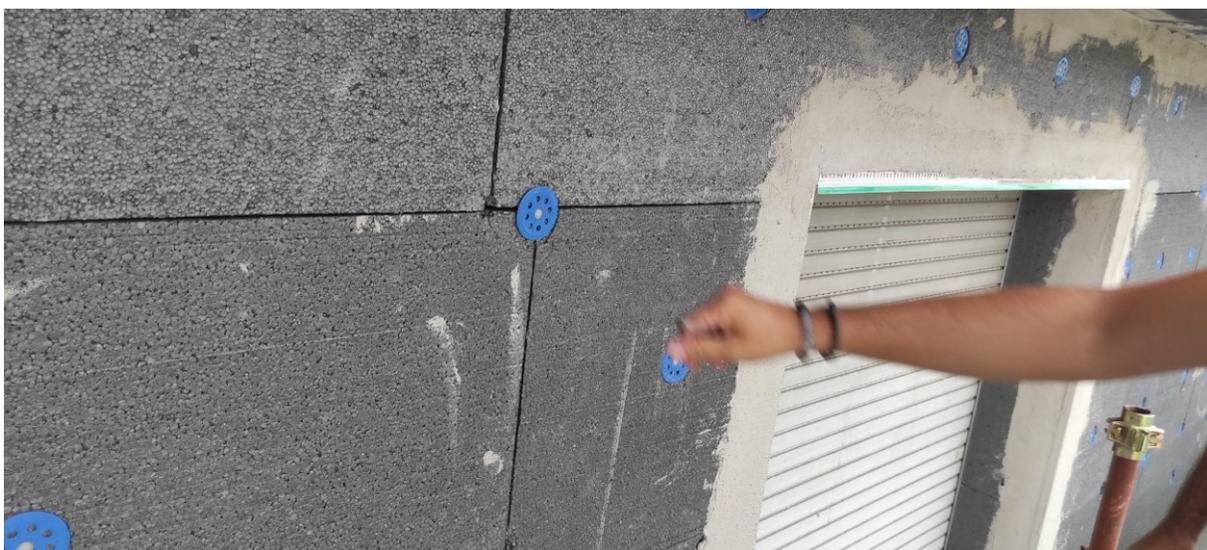



- In rif. al verbale del 25/08/2022, lo Studio Rollino ha comunicato a mezzo mail, in data 31/08/2022 che la posa del copriferro su frontalini balconi non inficia il calcolo dei ponti termici.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

