

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofaluera@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 28 dicembre 2022


VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 28 dicembre 2022 alle ore 08.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: ing. Rustico e arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Danny Colombo, geom. Luca Falduto e geom. Gallarati (impresa Falduto)

Vengono effettuati i sondaggi in copertura dei tre immobili per verifica delle stratigrafie e delle travi in corrispondenza delle pareti dei vani scala.

CIVICO 33:

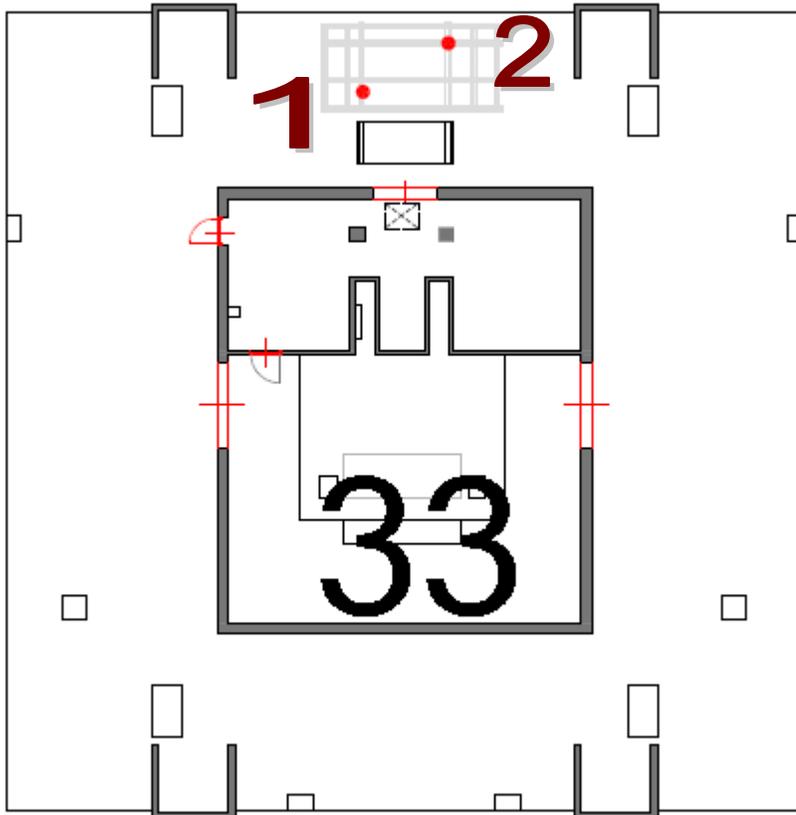

Planimetria individuazione sondaggi

Sondaggio 1:





**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**



Sondaggio 2:




SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

7



CIVICO 35

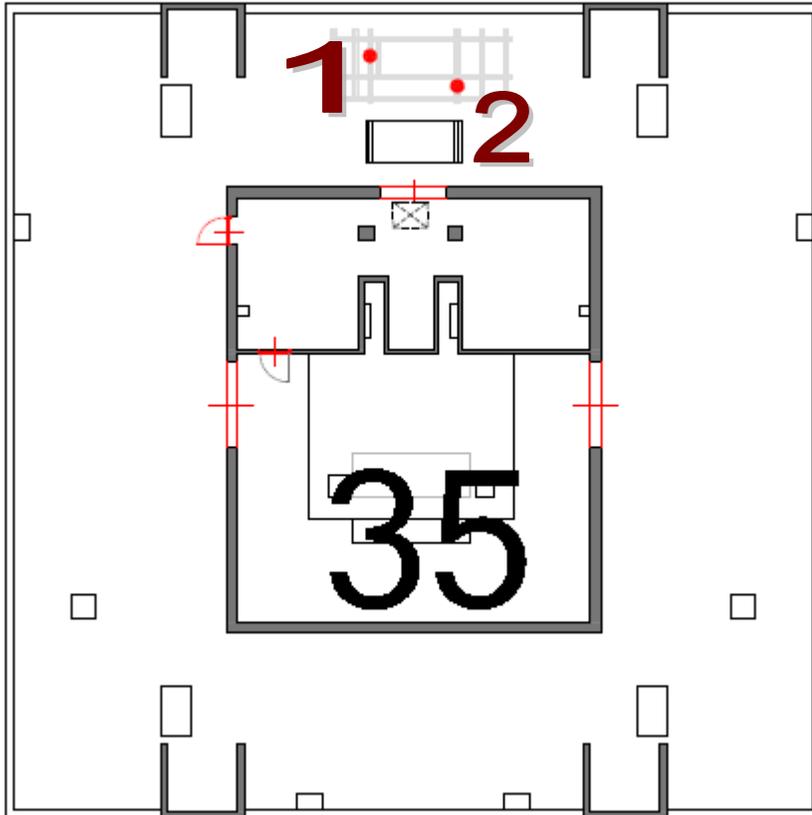

Planimetria individuazione sondaggi

Sondaggio 1:






Sondaggio 2:





CIVICO 37/39. Si chiede al progettista la conferma della posizione delle macchine e della possibilità di accesso per manutenzione a tutte le parti della copertura, in quanto gli accessi alla copertura si trovano all'interno della zona in cui è previsto il posizionamento delle macchine.

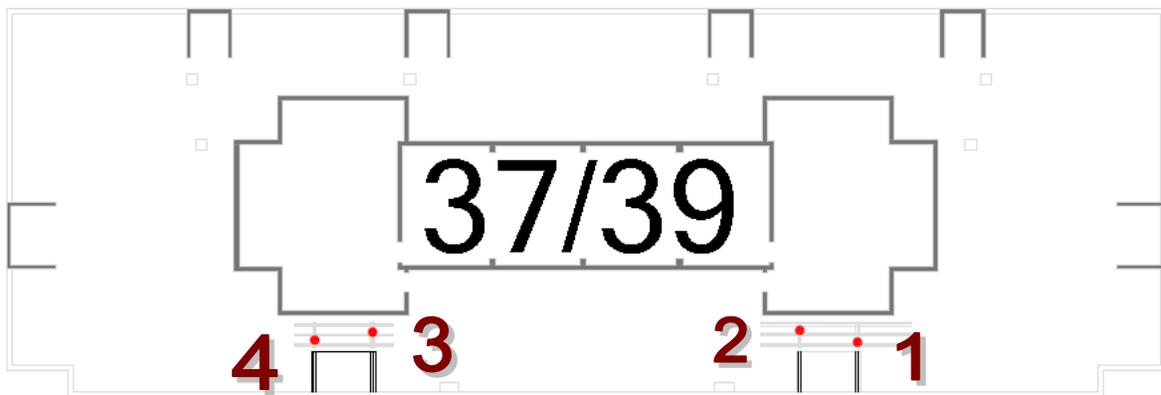

Planimetria individuazione sondaggi

Sondaggio 1:







Sondaggio 2:










Sondaggio 3:



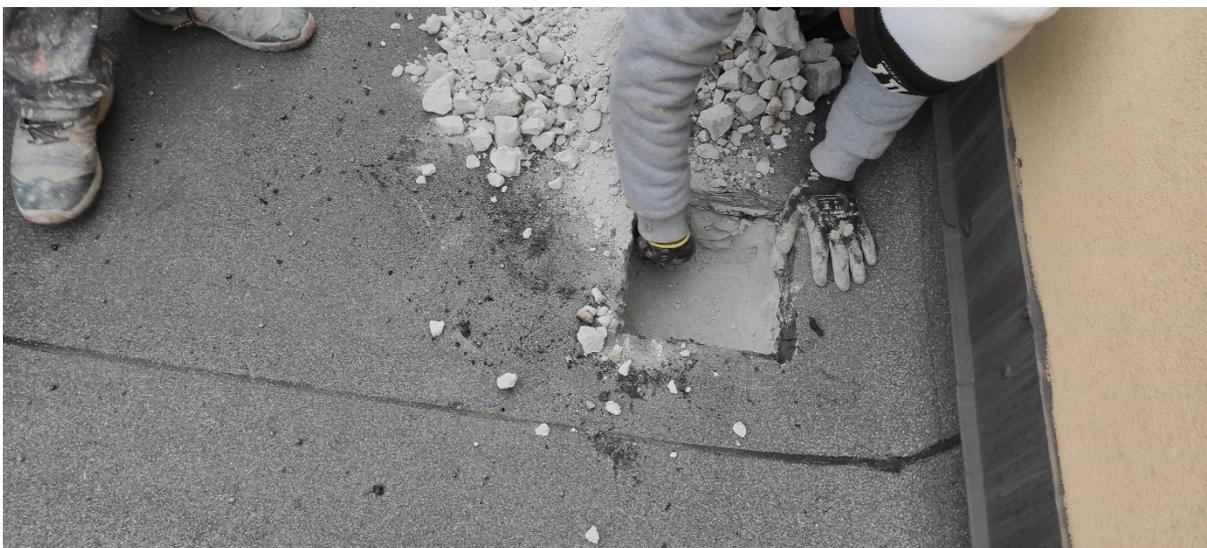



Sondaggio 4:





Conclusioni:

A seguito dei sondaggi effettuati si constata la seguente stratigrafia, su tutti e tre gli immobili:

- Guaina bituminosa, composta da più strati, spessore variabile dai 3 ai 6 cm
- Sottofondo composito, di spessore variabile tra i 12 e i 20 cm; include lo strato di pendenza
- Solaio in laterocemento. In corrispondenza delle pareti dei vani scala si rileva la presenza delle travi in ca a coronamento delle pareti dei vani scala

Non si rilevano strati isolanti.

LAVORAZIONI CIVICI 33 E 37/39 – IMPRESA FALDUTO

Prosegue la posa di cappotto su facciate. Seguiranno le seguenti lavorazioni:

- posa di cappotto su sfondati dei balconi
- posa massetti di pendenza su balconi
- fornitura di termosoglie

LAVORAZIONI CIVICO 35 - IMPRESA RECOVER

Terminata la posa delle piastrelle ai piani 6° - 7° - 8°

Cominciate le stuccature delle fughe piastrelle.

Struttura di supporto delle fioriere: in alcuni balconi, la componente a L della struttura metallica si trova a ridosso delle piastrelle e, in tal punto, si prevede ristagno di acqua piovana. Per ovviare al ristagno di acqua si prevede la seguente lavorazione, da effettuarsi solo ove necessario: tassellatura aggiuntiva del pannello aquapanel e taglio della componente a L.





Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

